

	SONARtrac[®] Folleto Técnico	
	Asunto: Reinicio del Transmisor al Usar Programas de Utilidades de Campos	TB012-SP Rev: 01
		Código de Prioridad: 3
		Pág. 1 de 2

Problema:

Ajustar la presión (Sensor #1 o #2) a cualquier otro valor que no sea el fijo, causa que el transmisor se reinicie al usar los programas de utilidades de campos (Flow Dev, StPro, StBasic, StFSU).

Antecedentes:

Este gusano existe en las Versiones 03.01.10 a la 03.04.05 del Microprograma. Raramente (tal vez nunca) ha sido visto ya que el dato de temperatura que utiliza un transductor de temperatura mientras utiliza un valor de presión fija no se ejecuta muy a menudo.

Las lecturas del cliente no resultan afectadas por este gusano; sólo aparece cuando se accede al transmisor con otros programas de utilidades de campos.

Resolución:

Use el Puerto USB para descargar los datos si usa configuraciones de temperaturas variables y presión fija.

Alternativamente, antes de ingresar al transmisor con uno de los programas de utilidades de campos, ajuste el dato de temperatura al valor fijo y luego conecte al transmisor. Recuerde volver el dato de temperatura a sensor #1, o bien #2, una vez finalizado el acceso al transmisor.

El Problema ha quedado reparado en la Versión 04.01.16 del Microprograma.

Sírvase contactar al Soporte Técnico si tiene alguna consulta.

Código de Prioridad:			
1	Problema de seguridad o el sistema no funciona	2	Problema intermitente causando falla del sistema
3	Datos/lecturas erráticas	4	Característica adicional de producto
5	Mejora de producto		

CiDRA Corporation
Tel. 203-265-0035

50 Barnes Park North
Fax 203-294-4211

Wallingford, CT 06492
www.cidra.com

	SONARtrac[®] Folleto Técnico	
	Asunto: Reinicio del Transmisor al Usar Programas de Utilidades de Campos	TB012-SP Rev: 01
		Código de Prioridad: 3
Pág. 2 de 2		

Historial de Modificación de Documento

Fecha	Revisión	Modificado por	ECO #	Descripción de la Modificación
Jul/20/07	01	Markoja	E07-0073	Emisión Inicial

Código de Prioridad:			
1	Problema de seguridad o el sistema no funciona	2	Problema intermitente causando falla del sistema
3	Datos/lecturas erráticas	4	Característica adicional de producto
5	Mejora de producto		

CiDRA Corporation
Tel. 203-265-0035

50 Barnes Park North
Fax 203-294-4211

Wallingford, CT 06492
www.cidra.com